



ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «ФОРДЕВИНД»

Свидетельство СРО ПСЗ 01-07-10-177-П-016

Заказчик: *ООО "СтройГрад"*

Объект: *Комплексный капитальный ремонт ГОУ средняя общеобразовательная школа №75 с углубленным изучением немецкого языка*

Адрес: *г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н,
ул. Большая Посадская, д. 5, лит. А*

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии строительных конструкций здания школы

Шифр: 10-10-ТЗ

<i>Изм.</i>	<i>№ док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>

Санкт-Петербург

2010 г

Содержание

Техническое задание.....	3
Программа обследования.....	4
1. Вводная часть.....	6
2. Техническая характеристика объекта обследования.....	9
2.1. Параметры объекта, конструктивные решения.....	9
2.2. Сведения о проектных и изыскательских организациях.....	11
2.3. Назначение объекта, год ввода в эксплуатацию.....	11
2.4. Условия эксплуатации строительных конструкций.....	11
2.5. Сведения об авариях, ранее проводимых обследованиях.....	11
2.6. Результаты инженерно-геологических изысканий.....	11
2.7. Сведения о реконструкциях, усилениях и капитальных ремонтах.....	11
3. Результаты обследования.....	12
3.1. Фактические условия эксплуатации конструкций.....	12
3.2. Параметры и конструкция объекта обследования.....	13
3.3. Фундаменты.....	13
3.4. Наружные стены.....	18
3.5. Крыльца, входы в подвал, лестница на стилобат.....	22
3.6. Внутренние стены и перегородки.....	23
3.7. Перекрытия.....	24
3.8. Лестницы.....	27
3.9. Крыша.....	27
4. Техническое состояние здания.....	28
5. Дефектная ведомость.....	28
6. Литература.....	30
Заключение о техническом состоянии строительных конструкций.....	31
Приложение 1.....	33
Приложение 2.....	41
Приложение 3.....	44
Приложение 4.....	46
Приложение 5.....	51

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Приложение 4 40				Приложение 5 51		
							Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы		Лист
									2
Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата				

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Фордевинд"

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СтройГрад»

_____ (Руденко В.В.)

м.п.

« » _____ 2010 г.

_____ (Шкода В.А.)

м.п.

« » _____ 2010 г.

Техническое задание

на выполнение работ по оценке технического состояния конструкций

1. Объект: Комплексный капитальный ремонт ГОУ средняя общеобразовательная школа №75 с углубленным изучением немецкого языка по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Большая Посадская, д. 5, лит. А
2. Основание для проведения работ: Комплексный капитальный ремонт
3. Наличие технической документации: Нет данных
4. Вид обследования: Комплексное обследование
5. Срок эксплуатации объекта: Дата постройки – 1957г
6. Обследовался ли объект ранее, какой организацией: Нет данных
7. Условия эксплуатации объекта: Здание эксплуатируется
8. Произвести обследование и дать оценку технического состояния: Фундаментов, несущих стен, перекрытий, балок, стропильных конструкций, кровли

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы			3

СОГЛАСОВАНО

Директор ООО "Фордевинд"

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СтройГрад»

_____ (Руденко В.В.)

м.п.

« » _____ 2010 г.

_____ (Шкода В.А.)

м.п.

« » _____ 2010 г.

Программа обследования

и оценки технического состояния строительных конструкций

Объект: Комплексный капитальный ремонт ГОУ средняя общеобразовательная школа №75 с углубленным изучением немецкого языка по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Большая Посадская, д. 5, лит. А

Цель обследования: Получение исходных данных для разработки проектной документации комплексного капитального ремонта объекта.

1. Состав работ:

- | | |
|---|---|
| 1.1. Анализ имеющейся технической документации: | Техническая документация отсутствует |
| 1.2. Рассмотрение проектных воздействий на конструкции: | Фундаментов, несущих стен, перекрытий, балок, стропильных конструкций, кровли |
| 1.3. Проверка состояния конструкций: | осмотр всех конструкций;
обследование всех конструкций |
| 1.4. Техническая диагностика (приборы, инструменты): | <ul style="list-style-type: none"> - определение прочности бетона, камня и раствора – измеритель прочности строительных материалов ИПС-МГ4.03; - определение положения арматуры и защитного слоя – импульсный измеритель защитного слоя бетона ИПА-МГ4; - измерение ширины раскрытия трещин с шириной раскрытия до 0,3 мм – микроскоп МИК-1, с шириной раскрытия более 0,3 мм – штангельциркуль; - измерение расстояний и размеров конструкций – лазерные дальномеры DISTO Lite⁴, BOSCH profi, рулетки, - определение отметок опорных частей конструкций – лазерный нивелир LR-500. |
| 1.4. Специальные анализы материалов и конструкций: | не выполняются |
| 1.5. Анализ среды эксплуатации: | не выполняются |

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подл. и дата	– измерение ширины раскрытия трещин с шириной раскрытия до 0,3 мм – микроскоп МИК-1, с шириной раскрытия более 0,3 мм – штангельциркуль; – измерение расстояний и размеров конструкций – лазерные дальномеры DISTO Lite⁴, BOCH profi, рулетки, – определение отметок опорных частей конструкций – лазерный нивелир LR-500. 1.4. Специальные анализы материалов и конструкций: 1.5. Анализ среды эксплуатации:	
						Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы		Лист
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			
							4	

1. Вводная часть

1.1. Основание для проведения обследования: Договор №10-10 от 26.08.2010г.

1.2. Сведения об организации, проводившей обследование и наличии свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью
«Фордевинд»

Почтовый адрес, телефон, факс, 197341, г. Санкт-Петербург, Серебристый д., д.21,
E-mail: пом. 67Н.

Тел. /факс (812) 395-2800. 394-54-58

E-mail: 3952800@rambler.ru

Наличие свидетельства о допуске Свидетельство СРО ПСЗ 01-07-10-177-П-016,
на выполнение проектных работ, выданное на основании Решения Совета НП
которые оказывают влияние на «Проектировщики Северо-Запада», протокол №64
безопасность объектов от 01 июля 2010 года
капитального строительства:

1.3. Исполнители:

<i>Фамилия И.О.</i>	<i>Должность</i>	<i>№ документа</i>	<i>Кем выдано</i>	<i>Срок действия</i>
<i>Руденко В.В.</i>	<i>Директор</i>	<i>ТН №039593 ДЦ №079373</i>	<i>ЛВВИСУ ВАК при СМ СССР</i>	<i>-</i>
<i>Филимошин В.Н.</i>	<i>Начальник техотдела</i>	<i>1001-10/ИСФ/</i>	<i>ГОУ ВПО СПбГПУ</i>	<i>03.2015</i>
<i>Самохвалова Е.О.</i>	<i>Инженер I кат.</i>	<i>1808-10/ИСФ/</i>	<i>ГОУ ВПО СПбГПУ</i>	<i>03.2015</i>

1.4. Объект обследования, на который распространяется действие заключения о его техническом состоянии:

№ № п.п.	Шифр объекта, его название	Даты начала и окончания работ по обследованию	Место расположения объекта
1	Шифр 10-10. Комплексный капитальный ремонт ГОУ средняя общеобразовательная школа №75 с углубленным изучением немецкого языка	01 сентября 2010 г 15 октября 2010 г	г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Большая Посадская, д. 5, лит. А

Взам. инв. №	
Подл. и дата	
Инв. № подл.	

№ № п.п.	Шифр объекта, его название	Даты начала и окончания работ по обследованию	Место расположения объекта
1	Шифр 10-10. Комплексный капитальный ремонт ГОУ средняя общеобразовательная школа №75 с углубленным изучением немецкого языка	01 сентября 2010 г 15 октября 2010 г	г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Большая Посадская, д. 5, лит. А

Изм.	№ уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы	Лист
							6

Телефон, факс (812) 633-3321

Для измерения ширины раскрытия трещин с шириной раскрытия до 0,3 мм использовался микроскоп МИК-1, с шириной раскрытия более 0,3 мм – штангенциркуль. Измерение расстояний и размеров конструкций производилось с применением лазерного дальномера DISTO Lite4, лазерного дальномера BOCH profi, рулетки. Определение высотных отметок произведено при помощи лазерного нивелира LR-500.

[illegible]

Визуальное освидетельствование осуществлялось с использованием бинокля БПЦ-5 8х30, дефекты и повреждения фиксировались цифровым фотоаппаратом Canon EOS 500D.

Техническое состояние фундаментов оценивалось по результатам шурфования. Отрывка шурфов выполнялась внутри и снаружи здания.

1.11. При обследовании учтена специфика материалов, из которых выполнены конструкции.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Лист
	Подл. и дата					
Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы
						8

2. Техническая характеристика объекта обследования

2.1. Параметры объекта, конструктивные решения

Строительной (исполнительной) документации не сохранилось.

Согласно данным технического паспорта обследуемое здание школы построено в 1957 г. Здание относится к I группе капитальности.

Обследуемое здание – кирпичное, трех-, четырехэтажное, с подвалом, чердаком и пристроенным стилобатом. Здание имеет сложную форму в плане. Ситуационный план здания представлен на рис. 1. Высота этажа в четырехэтажной части здания – 3,9 м (высота помещения – 3,5 м). В трехэтажной части здания высота этажей переменная. Высота подвала – 2,85 м (высота помещения – 2,4 м).

Здание бескаркасное, конструктивная схема – с продольными несущими стенами. Шаг продольных стен – 6,2 м и 3,3 м вдоль северного фасада здания; 9,3 м, 6,3 м и 2,8 м вдоль восточного фасада.

Перекрытия сборные железобетонные из многопустотных плит пролётом 6 м и плит сплошного сечения на меньших пролётах. Кровля металлическая из кровельного железа по деревянным стропилам и обрешетке. Фундаменты из сборных бетонных блоков.

Общий вид здания школы представлен на рис. 2-3. Планы этажей, разрезы и фасады обследуемого здания представлены на обмерных чертежах.

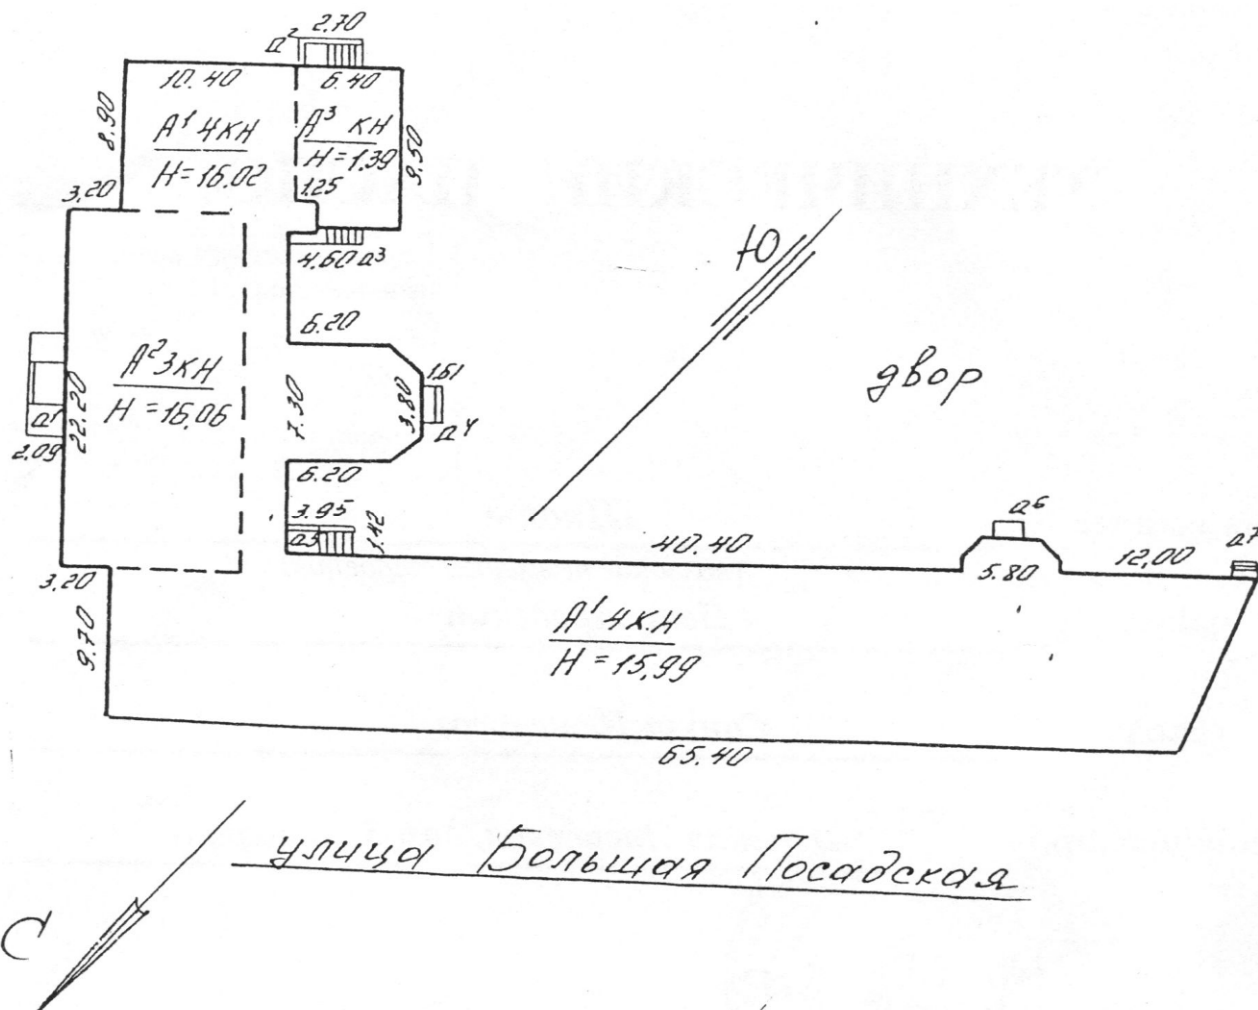


Рис. 1. Ситуационный план здания

Инв. №	Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы		Лист 9
Изм.	№ уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							



Рис. 2 Фасад 4-1



Рис. 3. Фасад 4-7-Е

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Шифр 10-10. Заключение
о техническом состоянии конструкций здания школы

Лист
10

2.2. Сведения о проектных и изыскательских организациях

Сведения о проектных и изыскательских организациях отсутствуют.

2.3. Назначение объекта, год ввода в эксплуатацию

Здание запроектировано для размещения общеобразовательной школы и используется по прямому назначению. Год ввода объекта в эксплуатацию – 1957 г.

2.4. Условия эксплуатации строительных конструкций

Эксплуатационная документация отсутствует. В настоящее время условия эксплуатации нормальные. Все конструкции находятся в работоспособном состоянии.

2.5. Сведения об авариях, ранее проводимых обследованиях

Сведения об авариях строительных конструкций отсутствуют. Документов, свидетельствующих о ранее проводимых обследованиях не обнаружено.

2.6. Результаты инженерно-геологических изысканий

Сведения отсутствуют.

2.7. Сведения о реконструкциях, усилениях и капитальных ремонтах

Реконструкция здания не производилась. Данных о произведенных капитальных ремонтах здания нет.

Инв. № подл.	Подл. и дата		Взам. инв. №								Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы		Лист 11	
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата									

3. Результаты обследования

3.1. Фактические условия эксплуатации конструкций

Метеорологические и климатические условия в г. Санкт-Петербург (СНиП 23-01-99*):

Климатический район – IIВ

Климатические параметры холодного периода года

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98	-33
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92	-30
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,98	-30
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92	-26
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94	-11
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	-36
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С	5,6
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %	86
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, %	83
Количество осадков за ноябрь – март, мм	200
Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль	ЮЗ
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха ≤ 8 °С	2,8

Климатические параметры теплого периода года

Барометрическое давление, гПа	1010
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95	20,5
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,99	24,6
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	22
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	34
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	8,2
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	72
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %	60
Количество осадков за апрель – октябрь, мм	420
Суточный максимум осадков, мм	76
Преобладающее направление ветра за июнь – август	З
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с	0

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С						54
			Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С						8,2
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %						72
			Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, %						60
			Количество осадков за апрель – октябрь, мм						420
			Суточный максимум осадков, мм						76
			Преобладающее направление ветра за июнь – август						3
			Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с						0
						Шифр 10-10. Заключение			Лист
						о техническом состоянии конструкций здания школы			12
Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата				

Расчетные данные для района строительства:

Нормативное значение ветрового давления по II району (Табл. 5 СНиП 2.01.07-85*)	30 кгс/м ²
Расчетное значение веса снегового покрова по III району (Табл. 4* СНиП 2.01.07-85*)	180 кгс/м ²
Толщина стенки гололеда для II района (Табл. 11 СНиП 2.01.07-85*)	Не менее 5 мм
Сейсмичность района строительства	Не сейсмичен

3.2. Параметры и конструкция объекта обследования

Обследуемое здание – кирпичное, трех-, четырехэтажное, с подвалом, чердаком и пристроенным стилобатом. Здание имеет сложную форму в плане. Ситуационный план здания представлен на рис. 1. Высота этажа в четырехэтажной части здания – 3,9м (высота помещения – 3,5м). В трехэтажной части здания высота этажей переменная. Высота подвала – 2,85м (высота помещения – 2,4м).

Здание бескаркасное, конструктивная схема – с продольными несущими стенами. Шаг продольных стен в осях – 6,2м и 3,3м вдоль северного фасада здания; 9,3м, 6,3м и 2,8м вдоль восточного фасада.

Жесткость и пространственная устойчивость конструкции обеспечивается жестким сопряжением продольных и поперечных стен здания, жесткостью плит перекрытий.

3.3. Фундаменты

Конструкции фундаментов установлены по результатам шурфования. Было произведено вскрытие 5 шурфов, в том числе один снаружи здания и четыре – внутри. Схему расположения шурфов см. «План подвала» Приложения 1.

Фотофиксация шурфов – рис. 4–8.

Фундаменты под стены здания выполнены из сборных бетонных стеновых блоков типа ФБС (ширина – 600мм, высота – 600мм), уложенных на сборные железобетонные блоки-подушки типа ФЛ (ширина – 1600мм, высота – 300мм).

В результате серии испытаний неразрушающим методом определена прочность стеновых фундаментных блоков – она соответствует бетону класса по прочности не ниже В15.

Фундаменты под столбы подвала монолитные бетонные столбчатые двухступенчатые. Размеры основания в плане 2,0м x 1,7м. Высота первой ступени – 300мм. Размеры в плане второй ступени – 1,6м x 1,3м. Высота второй ступени – 600мм. Общая высота фундамента – 900мм.

В результате испытаний неразрушающим методом определена прочность фундаментов под столбы – она соответствует бетону класса по прочности В15.

Схематичное изображение фундаментов представлено на листах «Разрезы по шурфам» Приложения 2.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №					Шифр 10-10. Заключение		Лист
							о техническом состоянии конструкций здания школы		13
			Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	



Рис. 4. Шурф №1



Рис. 5. Шурф №3

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
Изм.	№уч.	Лист
№докум.	Подпись	Дата

Шифр 10-10. Заключение
о техническом состоянии конструкций здания школы



Рис. 6. Шурф №4



Рис. 7. Шурф №2

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Шифр 10-10. Заключение
о техническом состоянии конструкций здания школы



Рис. 8. Шурф №5



Рис. 9. Замачивание стены и фундаментов по оси И м.о. 10-11

Инв. № подл.	Подл. и дата					Взам. инв. №	

Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Шифр 10-10. Заключение
о техническом состоянии конструкций здания школы

Лист
17

На южном и западном фасадах в уровне цоколя так же имеют место множественные влажностные повреждения стен с развитием плесени (рис. 13). Необходима очистка фасада от плесени и затирка выветрившихся швов кладки.

Со стороны западного фасада расположена дымовая труба. Труба давно не используется. Её верхняя оконечность разрушается под действием природных факторов. Требуется разборка верхних 4-5 рядов кладки и устройство окрытия, препятствующего её дальнейшему разрушению.

Стилобат со стороны западного фасада оштукатурен цементно-песчаным раствором. Состояние штукатурки – неудовлетворительное.

Все места расположения дефектов и повреждений фасадов обозначены на листах «Фасады» Приложения 3.

Выводы:

Состояние наружных стен удовлетворительное. Физический износ наружных стен и их наружной отделки составляет порядка 25%. Стены требуют некоторого ремонта, целесообразного именно на данной стадии.

Необходимо:

1. Заменить систему водостоков, при этом рассмотреть возможность устройства организованной системы сброса дождевых вод в ливневую канализацию.

2. Произвести ремонт отмостки и обеспечить отвод дождевой воды от стен здания.

3. Восстановить сплошность наружных стен путем устранения трещин.

4. Восстановить облицовку плитами из известняка на фасаде в осях 6-10.

5. Произвести очистку фасадов от плесени.

6. Произвести затирку выветрившихся швов ремонтными составами.

7. Произвести ремонт перемычек путем заполнения пустот и восстановления сплошности ремонтными составами.

8. Произвести усиление стены по оси Е.

9. Произвести разборку верхних 4-5 рядов кладки дымовой трубы и устройство окрытия.

10. Удалить штукатурный слой на стенах стилобата со стороны западного фасада. Восстановление отделки возможно после мероприятий по утеплению фасада здания.

11. Решение по окраске фасада принимать после разработки проектных решений, направленных на увеличение теплозащитных функций наружных стен, и замене оконных блоков.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №						
фасада. Восстановление отделки возможно после мероприятий по утеплению фасада здания. 11. Решение по окраске фасада принимать после разработки проектных решений, направленных на увеличение теплозащитных функций наружных стен, и замене оконных блоков.								
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы		
							Лист	
							19	



Рис. 10. Повреждение цоколя стены в осях 6-10



Рис. 11. Повреждение плоской клинчатой перемычки

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Шифр 10-10. Заключение
о техническом состоянии конструкций здания школы



Рис. 12. Трещина фасада по оси Е



Рис. 13. Влажностные повреждения стен и развитие плесени

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата

Шифр 10-10. Заключение
о техническом состоянии конструкций здания школы

3.5. Крыльца, входы в подвал, лестница на стилобат

Все крыльца здания находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют полной замены (рис. 14). Два входа в подвал и лестница на стилобат так же находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта (рис. 15).



Рис. 14. Крыльцо главного входа (со стороны восточного фасада)

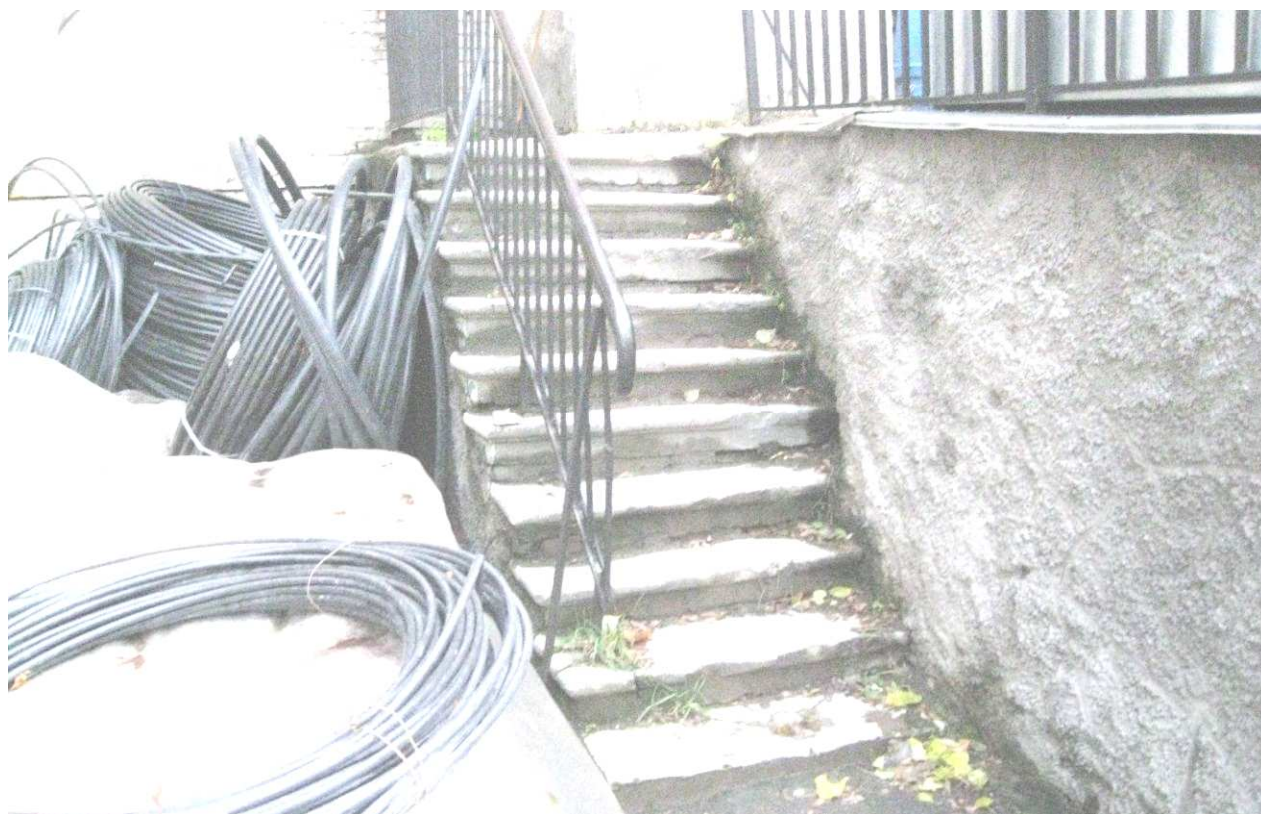


Рис. 15. Лестница на стилобат

Инв. № подл.	Подл. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата	Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы				
						Лист				
						22				

Выводы:

Состояние крылец, входов в подвал и лестницы на стилобат неудовлетворительное. Физический износ составляет 100%. Крыльца требуют полной замены, а входы в подвал и лестница на стилобат – капитального ремонта.

Необходимо:

1. Произвести демонтаж существующих крылец и устройство новых по отдельно разрабатываемому проекту.
2. С целью увеличения срока службы новых крылец, рассмотреть возможность устройства козырьков.
3. Произвести капитальный ремонт входов в подвал и подъёма на стилобат.

3.6. Внутренние стены и перегородки

Конструкции стен установлены на основании визуального освидетельствования, а также выборочных вскрытий.

Внутренние стены выполнены из кирпичей разных типов на цементно-песчаном растворе. В кладке встречаются кирпичи обычные глиняные полнотелые, пустотелые с разным количеством пустот, а также силикатные. Места их расположения не имеют никакой системы. По-видимому, при строительстве использовался кирпич, оставшийся со времен войны.

Толщина внутренних стен – 380мм. Произведенные испытания образцов кирпичей неразрушающим методом показали марку по прочности не ниже М200. Испытания отобранных образцов раствора кладки показали марку по прочности не ниже М100.

В толще стен расположены многочисленные вентиляционные каналы. Сечения каналов 250 х 120 мм (рис. 10). Схема расположения вентканалов представлена на листах «Планы» Приложения 1. Часть вентканалов заполнена строительным мусором и требует прочистки. Все вентканалы здания требуют швабрирования.

Трещин на внутренних стенах не обнаружено. В некоторых местах обнаружены повреждения механического характера, образованные в ходе замены инженерных сетей здания, требующие заделки ремонтными составами. Так же в некоторых местах нарушена герметичность вентканалов, проходящих транзитом через этаж. Требуется затирка незаполненных швов кладки.

Перегородки здания выполнены из пустотных шлакоблоков. Толщина перегородок – 120мм. Перегородки первого этажа опираются непосредственно на стены подвала. Все перегородки вышележащих этажей опираются на сборные железобетонные балки, которые в свою очередь опираются на несущие стены здания. Передачи усилий на перекрытия нет.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Перегородки здания выполнены из пустотных шлакоблоков. Толщина перегородок – 120мм. Перегородки первого этажа опираются непосредственно на стены подвала. Все перегородки вышележащих этажей опираются на сборные железобетонные балки, которые в свою очередь опираются на несущие стены здания. Передачи усилий на перекрытия нет.								
								Шифр 10-10. Заключение		Лист	
								о техническом состоянии конструкций здания школы		23	
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата						

Выводы:

Состояние внутренних стен и перегородок удовлетворительное. Физический износ составляет порядка 25%. Стены и перегородки требуют некоторого ремонта, целесообразного именно на данной стадии.

Необходимо:

1. Произвести прочистку и швабрирование вентканалов.
2. Произвести восстановление поврежденных участков стен ремонтными составами.
3. Произвести затирку незаполненных швов кладки.

3.7. Перекрытия

Конструкции перекрытий установлены на основании визуального освидетельствования, а также выборочных вскрытий.

При строительстве здания использованы сборные железобетонные плиты разных типов, опирающиеся на несущие стены и балки. Места расположения плит не имеют никакой системы – при одинаковой планировке типовых этажей схема раскладки плит различается.

Шестиметровые пролёты здания перекрыты сборными железобетонными многопустотными плитами шириной 1000мм и 1200мм и высотой 220мм. Произведенные испытания неразрушающим методом показали класс по прочности не ниже В20.

Большое количество плит имеют механические повреждения, произошедшие, возможно, ещё на стадии монтажа. Причиной, обуславливающей появление дефектов, является недостаточная толщина плиты в зоне пустот. В плитах имеются разрушенные участки, нарушающие герметичность её пустот (рис. 17). Большинство разрушенных участков расположено на нижней поверхности плит, но имеются плиты с дефектами на верхней поверхности. Указанные дефекты не влияют на несущую способность плит.

Все места расположения дефектов и повреждений плит обозначены на листах «Схема раскладки плит перекрытия» Приложения 4.

Одна из плит перекрытия 2 этажа между осями 4–7 находится в предаварийном состоянии и требует замены (рис. 16).

Защитный слой рабочей арматуры плит составляет 15мм, что соответствует требованиям действующих норм для помещений с нормальным и пониженным уровнем влажности, и не соответствует для помещений с повышенным уровнем влажности. Необходимо очистить пустоты плит от строительного мусора и заделать разрушенные участки. Проектом предусмотреть увеличение защитного слоя рабочей арматуры плит перекрытий во влажных помещениях.

На пролётах около 3-х метров использованы сборные железобетонные плиты сплошного сечения высотой 80мм. Произведенные испытания неразрушающим методом показали класс по прочности не ниже В20.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Защитный слой рабочей арматуры плит составляет 15мм, что соответствует требованиям действующих норм для помещений с нормальным и пониженным уровнем влажности, и не соответствует для помещений с повышенным уровнем влажности. Необходимо очистить пустоты плит от строительного мусора и заделать разрушенные участки. Проектом предусмотреть увеличение защитного слоя рабочей арматуры плит перекрытий во влажных помещениях. На пролётах около 3-х метров использованы сборные железобетонные плиты сплошного сечения высотой 80мм. Произведенные испытания неразрушающим методом показали класс по прочности не ниже В20.							
									Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы	Лист
			Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата		24

Плиты подвального перекрытия имеют значительные влажностные повреждения и требуют ремонта (рис. 18). Необходима очистка поверхности от поврежденного бетона на глубину примерно 5-10мм, очистка арматуры от ржавчины и оштукатуривание поверхности цементно-песчаным раствором по металлической сетке. Толщина штукатурного слоя, измеряемая от поверхности рабочей арматуры – 20мм.

Часть плит опирается на балки. В подвале здания присутствуют монолитные железобетонные балки высотой 300мм (пролёт не более 4,55м) и металлические балки из швеллеров №24 (пролёт не более 3,35). На 1 этаже здания присутствуют металлические балки из двутавров №36 (пролёт не более 4,58м) и двутавров №30 (пролёт 4,46м). На 2 этаже присутствуют металлические балки из двутавров №30 (пролёт не более 4,56м). Каких-либо дефектов или повреждений на балках нет. Прогибы не превышают допустимых.

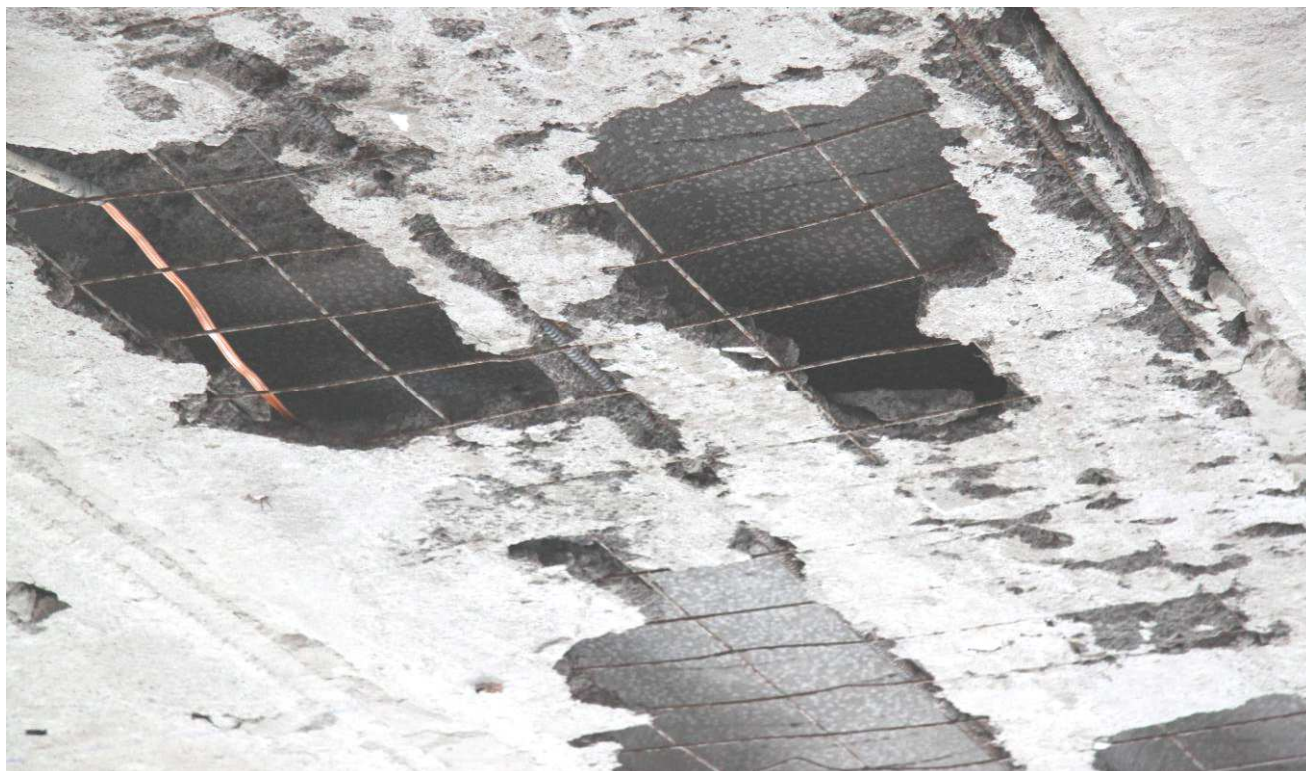


Рис. 16. Дефект плиты перекрытия 2 этажа м.о. 4-7

Инв. № подл.	Взам. инв. №						
	Подл. и дата						
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы	Лист
							25



Рис. 17. Распространенный дефект плит перекрытия



Рис. 18. Влажностные повреждения плит перекрытия подвала

Инв. № подл.	Подл. и дата		Взам. инв. №	

Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата

Шифр 10-10. Заключение
о техническом состоянии конструкций здания школы

Выводы:

Состояние перекрытий удовлетворительное. Физический износ составляет порядка 30%. Требуется замена плиты 2 этажа м.о. 4-7. Остальные плиты требуют некоторого ремонта, целесообразного именно на данной стадии.

Необходимо:

1. Произвести замену плиты перекрытия 2 этажа м.о. 4-7.
2. Очистить пустоты плит от строительного мусора.
3. Заделать разрушенные участки.
4. Проектом предусмотреть мероприятия по увеличению защитного слоя рабочей арматуры плит перекрытий во влажных помещениях.
5. Произвести ремонт подвальных плит перекрытия с влажностными повреждениями.

3.8. Лестницы

Внутренние лестницы здания – сборные железобетонные, уложенные по косоурам из двутавров №16.

Выводы:

Состояние лестниц хорошее. Физический износ составляет порядка 20%.

Необходимо:

1. Проектом предусмотреть мероприятия по защите косоуров от огня.
2. Произвести ремонт ограждений и перил лестниц.

3.9. Крыша

Кровля металлическая с окрытием кровельным железом по деревянным стропилам и обрешетке. Дефектов и повреждений стропильной конструкции не обнаружено. Схема расположения стропильных конструкций представлена в Приложении 5.

Выводы:

Состояние крыши удовлетворительное. Физический износ составляет порядка 30%.

Необходимо:

1. Проектом предусмотреть мероприятия по защите деревянных конструкций от огня.
2. Заменить кровельное железо по всей площади крыши.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №						
			состояние крыши удовлетворительное. Физический износ составляет порядка 30%. Необходимо: 1. Проектом предусмотреть мероприятия по защите деревянных конструкций от огня. 2. Заменить кровельное железо по всей площади крыши.					
							Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы	Лист
								27
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата			

4. Техническое состояние здания

На основании результатов обследования определена категория технического состояния конструкции – **ограниченно работоспособное** (классификация согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих конструкций зданий и сооружений»).

При ограниченно работоспособном состоянии конструкции необходимо выполнение защитных мероприятий, а также дальнейший контроль за её состоянием.

Общая характеристика технического состояния – **удовлетворительное**, что характеризуется наличием трещин в наружных стенах, дефектами перемычек наружных стен, влажностными повреждениями наружных стен, коррозионным повреждением плит перекрытий. Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии.

5. Дефектная ведомость

На основании проведенного обследования составлена дефектная ведомость.

Табл. 1. Дефектная ведомость

№ п/п	Конструктивный элемент	Физический износ	Местоположение дефекта	Требуемый ремонт
1	Водостоки	100%	см. Прил. 3	Заменить систему водостоков, при этом рассмотреть возможность устройства организованной системы сброса дождевых вод в ливневую канализацию
2	Отмостка	100%	По периметру здания	Произвести ремонт отмостки, обеспечить отвод дождевой воды от стен здания.
3	Фундаменты	25%	Повсеместно	Внутреннюю поверхность наружных стен подвала обработать гидрофобизирующим составом
4	Наружные стены	25%	см. Прил. 3	Восстановить сплошность наружных стен путем устранения трещин. Восстановить облицовку плитами из известняка на фасаде в осях 6–10. Произвести очистку фасадов от плесени. Произвести затирку выветрившихся швов ремонтными составами. Произвести ремонт перемычек путем заполнения пустот и восстановления сплошности ремонтными составами. Произвести усиление стены по оси Е. Произвести разборку верхних 4–5 рядов кладки дымовой трубы и устройство покрытия. штукатурный слой на стенах стилобата со стороны западного фасада.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	№уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы			28

№ п/п	Конструктив- ный элемент	Физичес- кий износ	Местоположе- ние дефекта	Требуемый ремонт
5	Крыльца	100%	см. Прил. 1	Произвести демонтаж существующих крылец и устройство новых по отдельно разрабатываемому проекту.
6	Входы в подвал, лестница на стилобат	100%	см. Прил. 1	Произвести капитальный ремонт входов в подвал и подъёма на стилобат.
7	Внутренние стены и перегородки	25%	Повсеместно	Произвести прочистку и швабрирование вентканалов. Произвести восстановление поврежденных участков стен ремонтными составами. Произвести затирку незаполненных швов кладки.
8	Перекрытия	30%	см. Прил. 4	Произвести замену плиты перекрытия 2 этажа м.о. 4-7. Очистить пустоты плит от строительного мусора. Заделать разрушенные участки. Произвести ремонт подвальных плит перекрытия с влажностными повреждениями.
9	Лестницы	20%	Повсеместно	Произвести ремонт ограждений и перил лестниц.
10	Крыша	30%	Повсеместно	Заменить кровельное железо по всей площади крыши.

						<i>Шифр 10-10. Заключение</i> <i>о техническом состоянии конструкций здания школы</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>№уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>№док.</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>		29

6. Литература

1. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. М.: ГК РФ по строительству и ЖКХ, 2004 г.

2. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий. МДС от 01.01.2004 №13-20.2004

3. ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования. М.: 2004 г.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №							Шифр 10-10. Заключение о техническом состоянии конструкций здания школы	Лист
										30
			Изм.	№уч.	Лист	№док	Подпись	Дата		

Утверждаю:
Директор ООО «Фордевинд»
_____ Руденко В.В.
« » _____ 2010 г.

Заключение о техническом состоянии строительных конструкций

Объект: Комплексный капитальный ремонт ГОУ средняя общеобразовательная школа №75 с углубленным изучением немецкого языка по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Большая Посадская, д. 5, лит. А

Заказчик: ООО «СтройГрад»

Специализированная организация: ООО «Фордевинд»

Свидетельство о допуске на выполнение работ:

Свидетельство СРО ПСЗ 01-07-10-177-П-016, выданное на основании Решения Совета НП «Проектировщики Северо-Запада», протокол №64 от 01 июля 2010 года

Произведено: Комплексное обследование и оценка технического состояния конструкций объекта обследования

Причина обследования: Комплексный капитальный ремонт

Согласно СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» строительные конструкции здания школы, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Петроградский р-н, ул. Большая Посадская, д. 5, лит. А, **находятся в ограниченно работоспособном состоянии**, т.е. категория технического состояния конструкций, при которой имеются дефекты и повреждения, приведшие к некоторому снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения и функционирование конструкции возможно при контроле ее состояния, продолжительности и условий эксплуатации.

Обосновано материалами обследования.

Условия дальнейшей эксплуатации: В соответствии с требованиями ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования.

Срок следующего обследования: 2014 год. Срок действия заключения – три года.

Краткая информация о состоянии строительных конструкций вносится в технический паспорт здания Собственником.

Исп. Руденко Д.В.
Самохвалова Е.О.

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Подл. и дата										
Условия дальнейшей эксплуатации: В соответствии с требованиями ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы проектирования. Срок следующего обследования: 2014 год. Срок действия заключения – три года. Краткая информация о состоянии строительных конструкций вносится в технический паспорт здания Собственником. Исп. Руденко Д.В. Самохвалова Е.О.																
						Шифр 10-10. Заключение										Лист
						о техническом состоянии конструкций здания школы										31
Изм.	№уч.	Лист	№доку	Подпись	Дата											